



EXACT febi 23468



passend voor:

AZQ, BME, BZG

Seat Ibiza 1.2, Cordoba 1.2

Škoda Roomster 1.2, Fabia I/II 1.2

VW Fox 1.2, Crosspolo 1.2, Polo 1.2

Vergel. nr. 03D 198 819 A



NL

Instructies voor het wisselen van de oliefilter

PROBLEEM

Geratel in de aandrijving, wat in het slechtste geval motorschade kan veroorzaken. Het grootste probleem is de kettingspanner.

OORZAAK

De kettingspanner is niet uitgerust met een terugslagklep. Daardoor loopt de kettingspanner wanneer de oude olie afgelaten wordt door een gebrek aan oliedruk volledig leeg. De fabrikant raadt zelfs aan eerst de oliefilter te vervangen en dan pas de olie af te laten.

OPLOSSING

Nadat de nieuwe olie is bijgevuld moet eerst opnieuw druk worden opgebouwd in het oliecircuut. Daartoe moeten motor en startmotor een keer doorgeslagen worden, zonder daarbij de motor te starten. Op die manier begint de oliepomp te werken en wordt de oliedruk opnieuw opgebouwd.

OPGELET

De instructies van de fabrikant moeten steeds worden gerespecteerd.

Registreer u nu voor de officiële nieuwsbrief van febi bilstein en ontvang automatisch de recentste technische informatie in uw mailbox.

Alle info kan u vinden op: www.febi.com